


KALIBRIERUNGSANLEITUNG rapidcount X 400

Benötigte Kalibrierungskarten: 1 x sehr große weiße Karte (im Lieferumfang enthalten)

Kalibrierung des CIS-Sensors:

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom und schalten Sie es ein. Halten Sie „CURR“-Taste gedrückt und wählen „Setting“ entweder über den Touch-Screen oder die Menütasten aus.

2. Öffnen Sie nun die Gehäuseklappe über den Öffnungshaken am oberen Teil der Rückklappe. Legen Sie die weiße Kalibrierungskarte bis ganz nach hinten ein, so dass das blaue Licht auf die Karte scheint (siehe Abbildung).

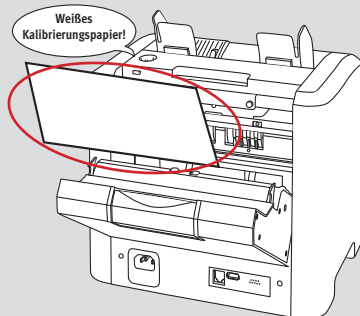

3. Schließen Sie nun die Gehäuseklappe. Wählen Sie den ersten Punkt „CIS ADJUST“ aus (Pfeil vor der 1) und bestätigen Sie die Auswahl mit der CURR-Taste.

4. Es erscheinen 4 Sterne im Display. Geben Sie bitte das Passwort 1212 ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der CURR-Taste.

5. Die Kalibrierung wird nun durchgeführt. Sobald im Display „CIS ADJUSTING SUCCESSFUL!“ angezeigt wird, ist der Vorgang erfolgreich beendet. Entnehmen Sie bitte die Kalibrierungskarte wieder aus dem Gerät und schalten Sie dieses aus.

